




FACHADA SUL
esc. 1:75

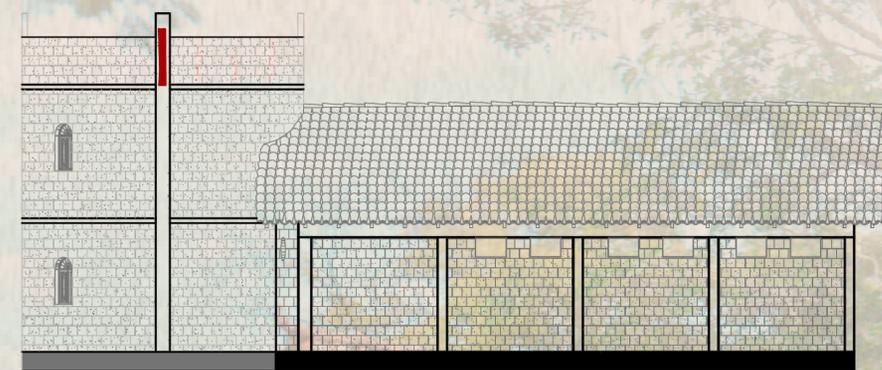

FACHADA NORTE
esc. 1:75

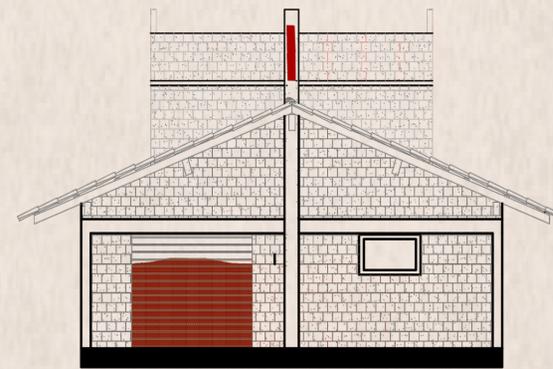


FACHADA OESTE
esc. 1:75

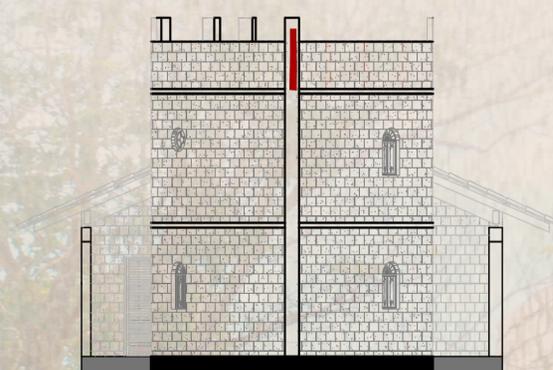


FACHADA LESTE
esc. 1:75


MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS	
HACHURAS	PATOLOGIAS
	SUJIDADE ADQUIRIDA E ACUNULADA
	FERRUGEM
	MANCHAS POR UMIDADE-EFLORESCÊNCIA
	CORROSÃO NAS ARMADURAS
	ARMAÇÃO
	CONCRETO
	VIDRAÇA QUEBRADA

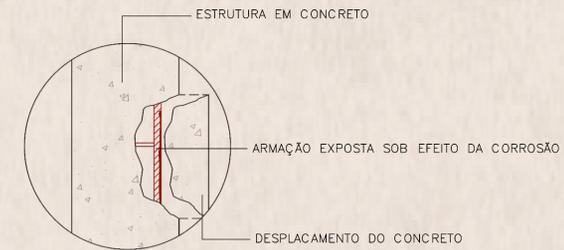

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO SOB EFEITO DA CORROSÃO NAS ARMAÇÕES

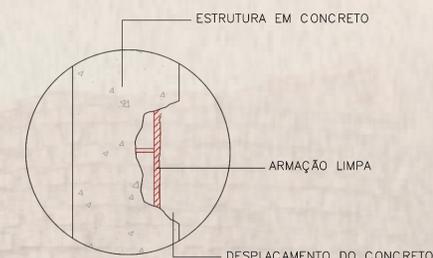

LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DAS ARMAÇÕES

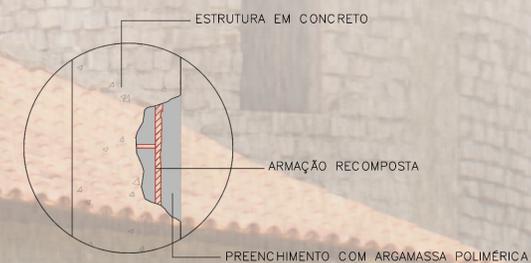

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

DETALHE 1
esc. 1:10

